







أهدى هذا العمل المتواضع الى أمع وأبع وزوجتع وابنتعه وأخواتعه والى أساتذتعه و كل من علمنعه حرفا أو ساهم فيه وأدعوا الله عزوجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأنك يرزقنا ثوابة

مُحَمِّعُ الْمُلِيمِ إِمَّا كُلِيمِ



1-12-2015

محمد عبد الحليم امام مصرى الجنسية ومن مواليد 1989 حاصل على بكالريوس الهندسة الالكترونية شعبة كهرباء وأعمل في مجال السلامة والصحة المهنية

جميع الحقوق محفوظة للمهندس محمد عبد الحليم امام هذه الملفات التعليمية متاحة لجميع العرب والمسلمين مجانا حيث يجوز نشرها إو الاقتباس منها بشرطالإشارة إلى اسم المؤلف ولكن لايجوز استغلالها بشكل مادي او تدريسها في معاهد خاصة بدون الموافقة الخطية منى شخصيا أما في حالة وجود اخطاء غير مقصودة في أحد الملفات، يرجى إبلاغنا على البريد الالكتروني

eng.7alim@gmail.com




يعتبر السقوط من أكثر المخاطر التي تسبب إصابات بليغة للعاملين في صناعة الإنشاءات بالولايات المتحدة الأمريكية ويتعرض ما بين 150 — 200 عامل للوفاة كذلك حوالى 100000 يتعرضون للإصابة كل سنة بسبب حوادث السقوط في مواقع الإنشاءات المختلفة وفى مجال صناعة الإنشاءات إعتمدت الأوشا المواصفات الخاصة التي 29 CFR 1926.500 — 29 CFR 1926.503 بالحماية من خطر السقوط 29 توفر السبل الكفيلة بحماية العاملين في صناعة الإنشاءات من مخاطر السقوط ومخاطر المواد المتساقطة ، وتنص المواصفات على إعتبار العمل على إرتفاع 6قدم أي 1.8مترا أو أكثر هو الإرتفاع الواجب توفير وسائل الحماية من خطر السقوط للعاملين عنده

المتطلبات العامة

<mark>أولا</mark>: من مسئوليات صاحب العمل القيام بإجراء الفحوصات اللازمة لموقع العمل للتأكد من أن أسطح العمل والمنصات التي سوف يعمل العاملين عليها ذات متانة كافية لحمل العاملين والمعدات وقيامهم بالعمل عليها بأمان ثانيا: في حالة العمل على إرتفاع 6 قدم أي 1.8 مترا أو أكثر على صاحب العمل توفير وسيلة مناسبة من وسائل الحماية من خطر السقوط





ulu white



وسائل وأنظمة منع السقوط

Guardrail Systems

Personal Fall Arrest Systems

Positioning Device Systems

Safety Monitoring Systems

Safety Net Systems

Warning Line Systems

نظام الدرابزين الوسائل الشخصية لمنع السقوط نظام الإيقاف المحدد نظام المتابعة المستمرة نظام شبكة السلامة نظام حبال التحذير

أولا نظام الدرابزين

يعتبر الدرابزين من أهم الوسائل المستخدمة في الحماية من مخاطر السقوط والتي يتم تطبيقها بشكل أساسي في الكثير من الاعمال مثل السقالات وعلى ارتفاعات المباني وعلى اي منصة عمل مرتفعه وكما نرى بالصور شكل توضيحي عن فكرة الدرابزين ومما يتكون ولاحقا في الصفحة التالية سوف نتعرف على المواصفات اللازمه لعمله








المواصفات الفنية للدرابزين

الجزء العلوى من الدرابزين Top Rail

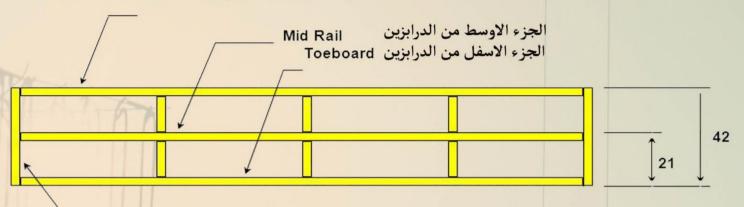

Verticals - 8 foot max spacing

يجب أن يكون قطر أو سمك المواسير أو المواد المكونة للدرابزين على الأقل 1/4 بوصة أي 6 ملم

الجزء العلوي للدرابزين يكون على ارتفاع 42 بوصة (1.1 م) من سطح العمل أو المنصة ، والجزء الأوسط من الدرابزين يكون على ارتفاع 21 بوصة أى 0.53 متر


يجب أن يتحمل الجزء العلوي من الدرابزين قوة ضغط تعادل 200 رطل على الأقل من الجهتين والجزء الأوسط يتحمل قوة ضغط لا تقل عن 150

المسافة بين الأعمدة الرأسية المكونة للدرابزين لا تزيد عن 8 قدم أي 2.5 م يجب ألا تكون هناك أية أجزاء حادة أو مدببة في المواد المكونة للدرابزين حتى لا تعرض العاملين لخطر الإصابة بالجروح



الحماية من خطر السقوط



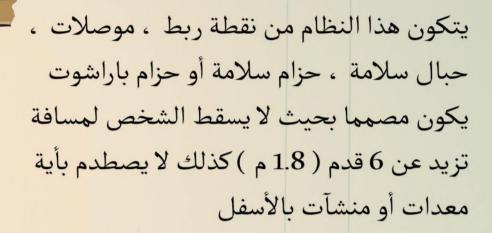

يكون مصمما بحيث يوقف مستعمله إيقافا تاما لمسافة حركة لا تزيد عن 3.5 قدم1.07 متر بعد مسافة السقوط الحر 6 قدم

جميع مكونات النظام الشخصي لمنع السقوط يتم فحصها قبل كل مرة من استعمالها ويجب تبديل الأجزاء التالفة فورا

المرابط والخطافات ونقاط الربط

Dee — rings , Snap — Hooks and
Anchoring Points
يجب ألا تقل قوة تحملها عن 5000 رطل

اعداد وتصمیم



Anchorage Connector



حساب مسافة السقوط الحر

اولا 6 قدم طول الحبل


ثانيا مسافة 3 ونصف قدم طول مسافة الجزء المفرود من الحبل بعد الوقوع

وهو مایسمی ب Shock absorber

ثالثا متوسط طول الشخص وهو تقريبا 6 قدم

رابعا نضع في الاعتبار معامل امان بمقدار 3 قدم

وبالتالى المسافة الكلية من نقطه التثبيت حتى السقوط الحر هي18 ونصف قدم

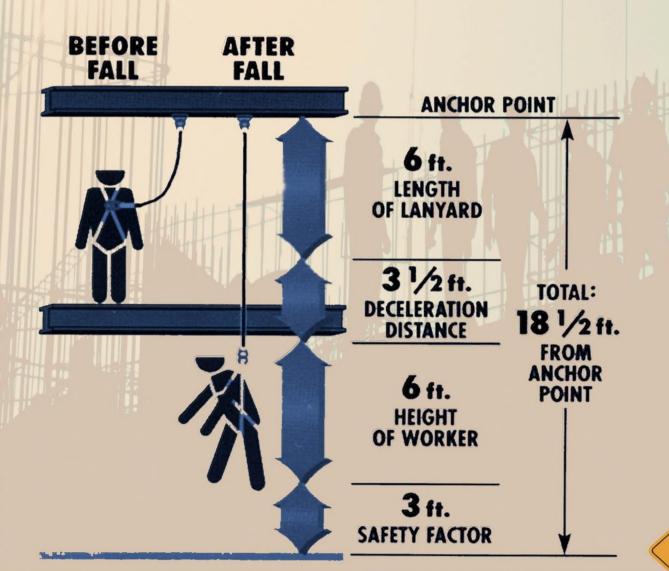



الحماية من خطر السقوط



ثالثا نظام الايقاف المحدد


عدم السماح بالسقوط لأكثر من 2 قدم أى تقريبا 60 سم

يتم ربط الحبل فى نقطة ربط تتحمل مرتان على الأقل قوة صدمة السقوط أو 3000 رطل أيهما أكبر يتم إختيار طول الحبل بحيث يمنع الوصول إلى حافة السطح

أمثلة على نظام الايقاف المحدد





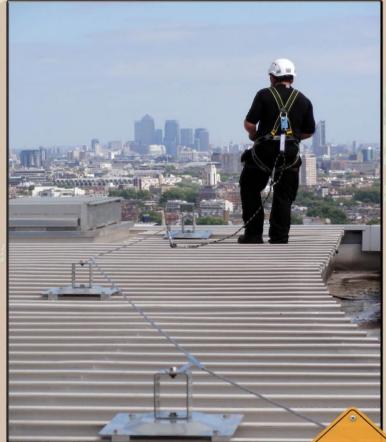

ً اعداد وتصمیم



رابعا نظام المتابعة المستمرة

فى حالة عدم إمكانية توفير وسيلة أخرى للحماية من خطر السقوط يتم إتباع نظام المراقبة والمتابعة المستمرة وذلك بواسطة شخص مدرب ذو خبرة كبيرة ويعتمد عليه لضمان سلامة العاملين على سطح العمل أو المنصة فى حالة إستخدام نظام المراقبة المستمرة كوسيلة لمنع السقوط ، يجب على صاحب العمل التأكد من ما يأتى

أولا: أن الشخص الذي تم إختياره لأداء هذا العمل يتمتع بالخبرة الكافية ويمكنه تحديد مخاطر السقوط في موقع العمل



ثانيا: أن يكون هذا الشخص قادرا على تحذير العاملين من مخاطر السقوط وتحديد الأعمال غير الآمنة بموقع العمل


ثالثا: أن يكون متواجدا بصفة مستمرة

فى نفس مكان العمل مع بقية العاملين ويستطيع رؤيتهم جميعا رابعا: أن يكون قريبا من العاملين بحيث يستطيع التحدث إليهم مباشرة ، مع عدم إسناد أية مهام لهذا الشخص بخلاف قيامه بالمراقبة

خامساً: يجب عدم تخزين أو إستعمال أية معدات ميكانيكية في المناطق ما المناطق متابعة ومراقبة مستمرة





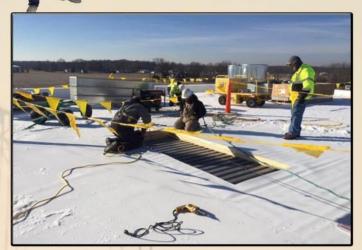

سادسا: يجب عدم السماح بتواجد أية عاملين آخرين في المكان المحدد كمناطق مراقبة مستمرة بخلاف العمال المكلفين بأداء العمل في هذه المنطقة


خامسا نظام شبكة السلامة

يجب تركيب شبكة السلامة أسفل سطح العمل أو المنصة بحيث تكون قريبة منهما ولا تزيد المسافة بين الشبكة وسطح العمل أو المنصة عن 30 قدم تقريبا 9.1 مترا










الحماية من خطر السقوط



أو غير صالحة للعمل



يتم فحص شبكة السلامة على الأقل مرة كل أسبوع للتأكد من صلاحيتها وعدم وجود أية تلفيات بها

أقصى فتحة مسموح بها في شبكة

السلامة هي 36 بوصة مربعة تقريبا تساوى 230 سم مربع بحيث لا يزيد طولها عن 6 بوصة تقريبا 15 سم

يتم تقوية الفتحات حتى لا تتسع لأى سبب من الأسباب



يجب أن تتحمل حبال ربط الشبكة قوة لا تقل عن 5000 رطل يجب الأخذ بالإعتبار المسافة أسفل الشبكة بحيث لا يتعرض أى شخص يسقط على الشبكة للإصطدام

بالأرض أو بأية معدات أو تركيبات أسفل منصة العمل





يجب أن تتحمل شبكة السلامة قوة صدمة ناتجة من إسقاط عبوة من الرمل وزنها 400 رطل تقريبا 180 كجم وقطر العبوة 30 بوصة تقريبا 76 سم وذلك من سطح العمل أو المنصة ولكن ليس بأقل من إرتفاع 42 بوصة تقريبا 1.1 مترا

يجب رفع وإزالة جميع المواد المتساقطة من سطح العمل على الشبكة بأسرع وقت ممكن وقبل بداية العمل بالوردية التالية

يجب أن تمتد الشبكة من كل جانب من جوانب سطح العمل أو المنصة وذلك على النحو الأتى:

المسافة الممتدة خارج سطح العمل	المسافة بين سطح العمل والشبكة
8 قدم (m 2.4)	حتى 5 قدم (m 1.5)
10 قدم (m 3)	أكثر من 5 قدم حتى 10 قدم (m 3)
13 قدم (m 3.9)	أكثر من 10 قدم













يتكون النظام من حبال ، أسلاك ، سلاسل وأعمدة تثبيت وذلك على النحو الأتى

يتم تثبيت أعلام تحذير كل 6 قدم تقريبا 1.8 سم بحيث تكون هذه الأعلام واضحة تماما

يتم التثبيت بحيث لايقل إرتفاع الجزء الأسفل منها عن الهنصة أو سطح العهل عن 39 العمل عن 39 العمل عن 39 بوصة تقريبا 0.9 متر ولا يقل إرتفاع الجزء العلوى منها عن 99 بوصة تقريبا 1 مترا

يجب أن تتحمل أعمدة التثبيت قوة أفقية مقدارها لا يقل عن 16 رطل بدون أن تسقط

تبلغ قوة تحمل الحبال والأسلاك أو السلاسل 500 رطل على الأقل يتم تركيب حبال التحذير من جميع جوانب السطح أو السقف الذي يجري عليه العمل

يتم تثبيت حبال التحذير على مسافة لا تقل عن 6 قدم تقريبا 1.8 مترا من حافة السطح أو السقف

ً اعداد وتصمیم





سلسلة تعلم الحد



عند إستخدام الدرابزين للحماية من مخاطر المواد المتساقطة من مستوى لمستوى آخر أسفله ،يجب الأخذ بالإعتبار أن تكون مساحة الفتحات بالدرابزين صغيرة جدا وبدرجة كافية لمنع سقوط هذه المواد خلال العمل على الأسطح والأسقف ، غير مسموح بتخزين المواد على مسافة تقل عن 6 قدم تقريبا 1.8 مترا من حافة السطح أو السقف عندما يتم إستخدام المظلات للحماية من مخاطر المواد المتساقطة بجب أن تكون هذه المظلات ذات متانة كافية لمنع إنهيارها من جراء المواد لها المتساقطة كذلك لمنع إختراق هذه المواد لها

للحماية من خطر المواد Toe boards عندما يتم إستخدام نظام الحواف المتساقطة يجب أن يتم تركيب هذه الحواف من جميع الجوانب ويجب أن تكون قادرة على تحمل قوة مقدارها 50 رطل عليها من جميع الإتجاهات ، كما يجب ألا يقل إرتفاعها عن 4 بوصة تقريبا 10 سم مع عدم وجود فتحات بها يزيد مساحتها عن 1 بوصة

فى حالة زيادة إرتفاع المواد فوق سطح العمل عن إرتفاع الحواف يتم تركيب شبك أعلى هذه الحواف حتى المواسير الوسطى للدرابزين

التديب من مسئولية صاحب العمل توفير التدريب اللازم لجميع العاملين في مواقع الإنشاءات المختلفة وذلك للتعرف على جميع المخاطر المختلفة والمتعلقة بالسقوط من أسطح العمل ووسائل الحماية منها

